
Protokół inspekcji nr 01.01082

KARD.WYSZYŃSKIEGO

ZLECENIE	Podgórna Staromiejska
Miejscowość	Szczecin
Ulica	KARD.WYSZYŃSKIEGO
Data inspekcji	20-01-2017
Rok budowy	

ODCINEK	
Numer	8751764
Rodzaj kanału	Sanitarna
Materiał	PCV
Średnica	300 x 300 mm
Długość odcinka	4.650
Długość inspekcji	88.790
Śr. spadek zmierzony	
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	51342	
Rzędna góry	18.010	
Rzędna dna		
Średnica		
Uwagi	KARD.WYSZYŃSKIEGO	

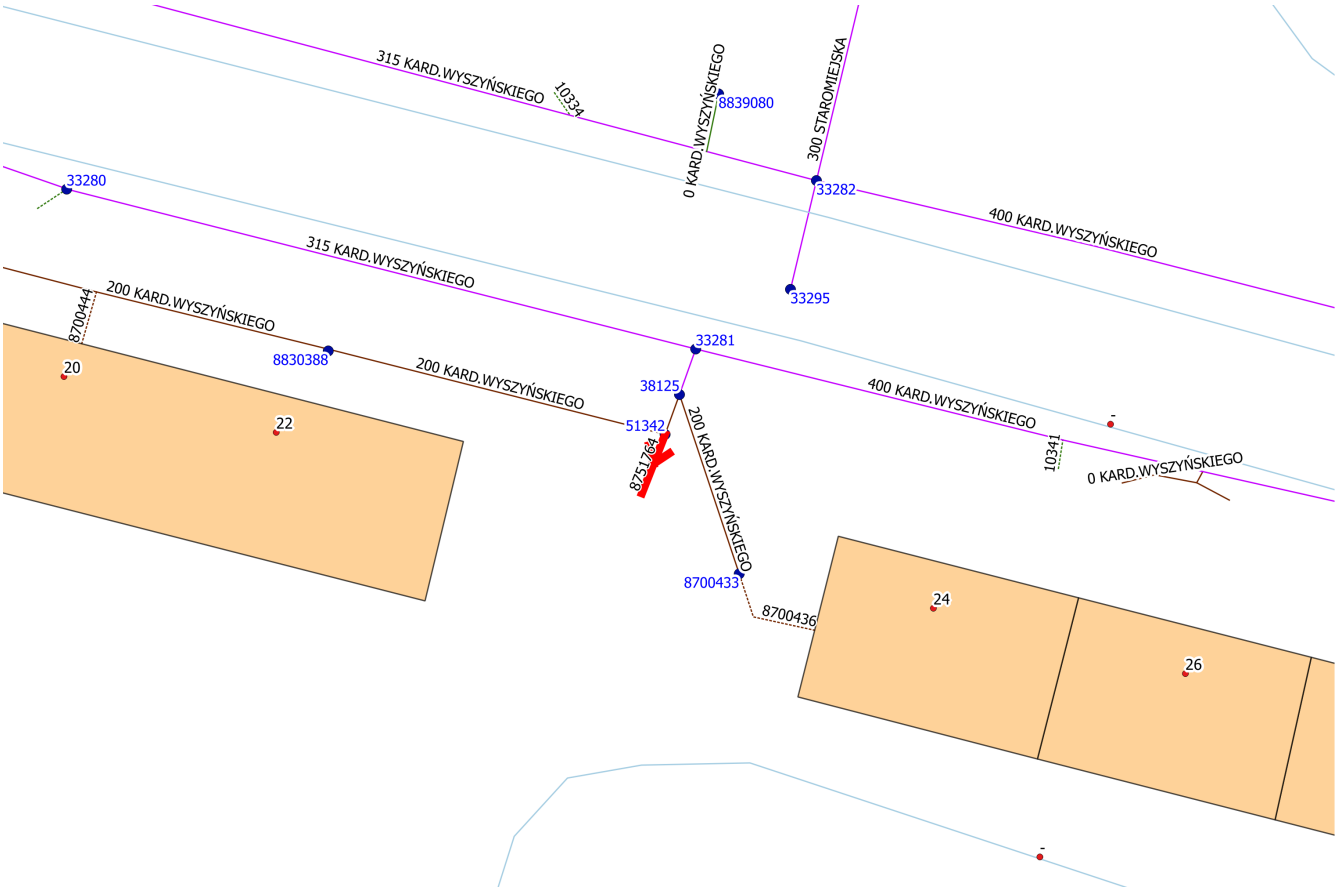

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	1.00	HA	początek odcinka	
2	1.00	SU-R	przykanalik zaślepiony, z prawej	
3	1.50			
4	1.50	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
5	1.80	BS-O	odprysk rury, z góry	
6	2.18	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
7	2.53	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
8	3.07	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
9	4.00	BW--	pęknięta ściana kanału	
10	5.11	BW--	pęknięta ściana kanału	
11	5.60	UAB-	nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia	
12	5.60	S--O	przykanalik, z góry	
13	5.60	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony	

14	5.60	BW--	pęknięta ściana kanału	
15	6.59	BW--	pęknięta ściana kanału	
16	7.59	LV--	przesunięcie rur, pionowo	
17	7.77	BW--	pęknięta ściana kanału	
18	8.79	BW--	pęknięta ściana kanału	
19	10.62	LV--	przesunięcie rur, pionowo	2 cm
20	11.56	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
21	11.56	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
22	12.36	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
23	13.14	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
24	14.45	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
25	14.60	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
26	15.42	LV--	przesunięcie rur, pionowo	3 cm
27	15.70	BW--	pęknięta ściana kanału	
28	16.28	S--R	przykanalik, z prawej	
29	16.57	BW--	pęknięta ściana kanału	
30	17.37	BW--	pęknięta ściana kanału	
31	18.48	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	
32	18.40	UABL	nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia, z lewej	
33	18.40	BW--	pęknięta ściana kanału	
34	18.94	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
35	19.13	BW--	pęknięta ściana kanału	
36	19.81	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	
37	19.99	BW--	pęknięta ściana kanału	
38	21.27	S--R	przykanalik, z prawej	
39	21.78	BW--	pęknięta ściana kanału	
40	21.78	LV--	przesunięcie rur, pionowo	
41	22.90	BW--	pęknięta ściana kanału	
42	24.84	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
43	25.55	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	
44	26.26	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony	
45	26.26	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
46	30.35	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
47	30.52	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
48	31.47	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
49	32.26	BS-L	odprysk rury, z lewej	
50	32.26	FSB	stwierdzono naprawienie uszkodzenia	
51	33.35	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
52	33.60	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
53	33.83	LV--	przesunięcie rur, pionowo	
54	34.12	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
55	36.44	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
56	37.17	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony	
57	36.94	LH--	przesunięcie rur, poziome	
58	37.84	SU-L	przykanalik zaślepiony, z lewej	
59	40.68	LV--	przesunięcie rur, pionowo	
60	41.15	HP-L	przeszkoda, wrośnięte korzenie, z lewej	
61	41.49	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	
62	42.51	SN-R	przykanalik, źle wbudowany; przykanalik, z prawej	
63	43.28	S--L	przykanalik, z lewej	
64	45.83	SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej	
65	46.70	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry	
66	48.75	BW-L	pęknięta ściana kanału, z lewej	
67	51.58	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
68	52.29	S--R	przykanalik, z prawej	
69	54.74	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
70	56.54	SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej	

71	58.89	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony
72	59.74	**BW-O**	pęknięta ściana kanału, z góry
73	60.47	S--R	przykanalik, z prawej
74	64.46	S--L	przykanalik, z lewej
75	64.99	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony
76	65.72	S--R	przykanalik, z prawej
77	66.23	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony
78	68.44	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony
79	69.04	S--R	przykanalik, z prawej
80	70.23	**BW-O**	pęknięta ściana kanału, z góry
81	70.63	S--L	przykanalik, z lewej
82	72.20	AU-R	trójnik, z prawej, zaślepiony
83	74.44	**LV--**	przesunięcie rur, pionowo
84	78.40	S--R	przykanalik, z prawej
85	79.45	**BW-L**	pęknięta ściana kanału, z lewej
86	80.08	S--L	przykanalik, z lewej
87	88.30	**BW-L**	pęknięta ściana kanału, z lewej
88	88.79	EH	koniec odcinka

Zdjęcia z inspekcji



1.00 m - HA - początek odcinka



1.00 m - SU-R - przykanalik zaślepiony, z prawej



1.50 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



1.80 m - BS-O - odprysk rury, z góry




2.18 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej




2.53 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



3.07 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej

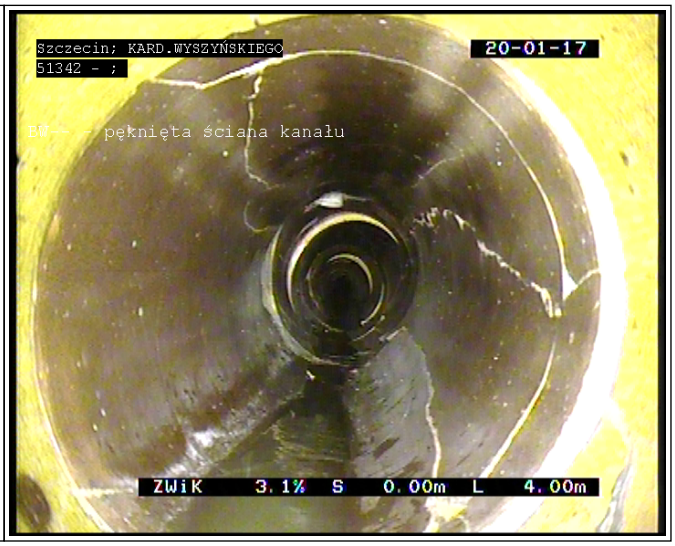


4.00 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

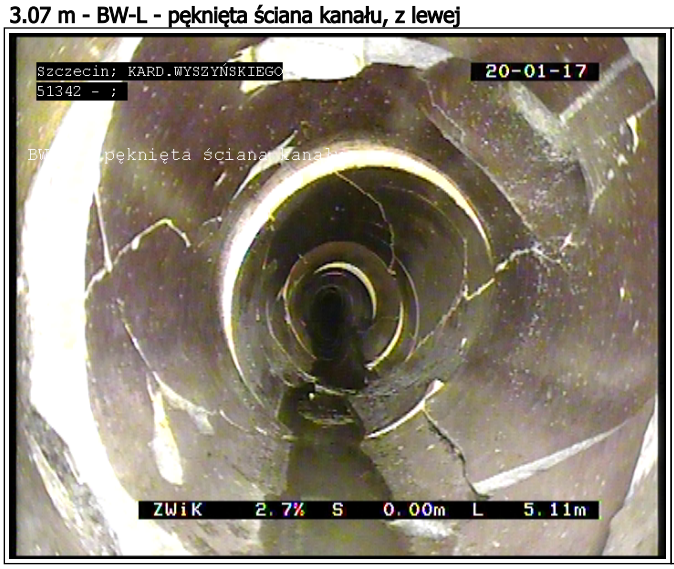

5.11 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



5.60 m - UAB- - nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia

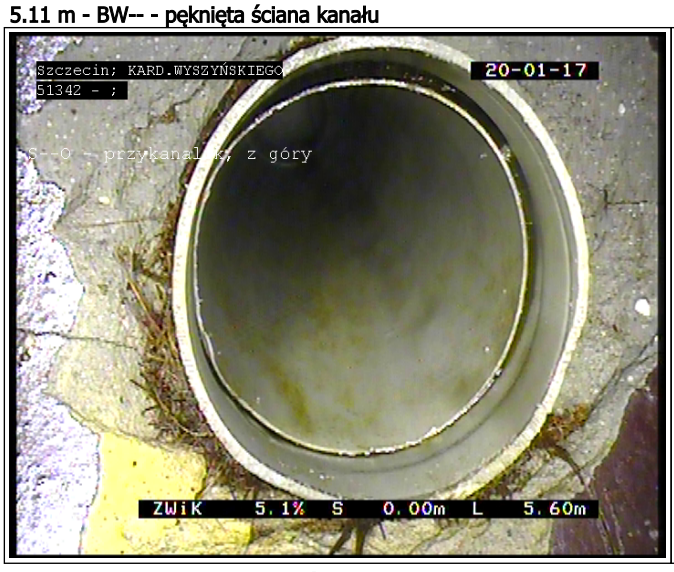

5.60 m - S--O - przykanalik, z góry



5.60 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



5.60 m - BW-- - pęknięta ściana kanału




6.59 m - BW-- - pęknięta ściana kanału




7.59 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



7.77 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

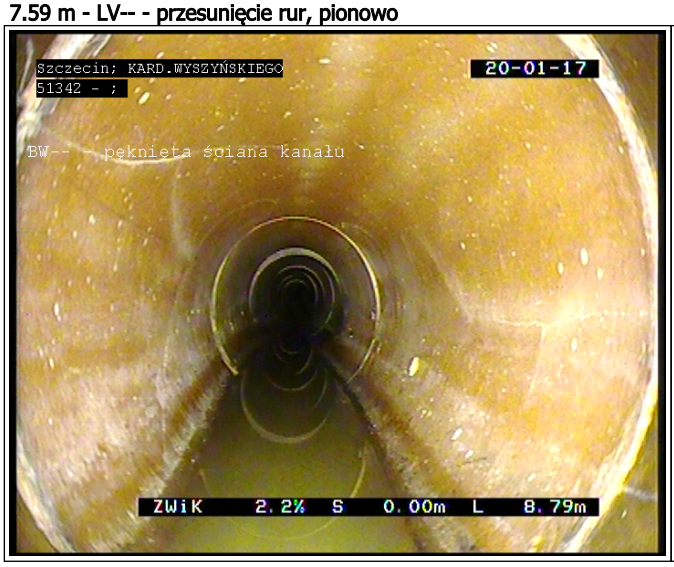

8.79 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

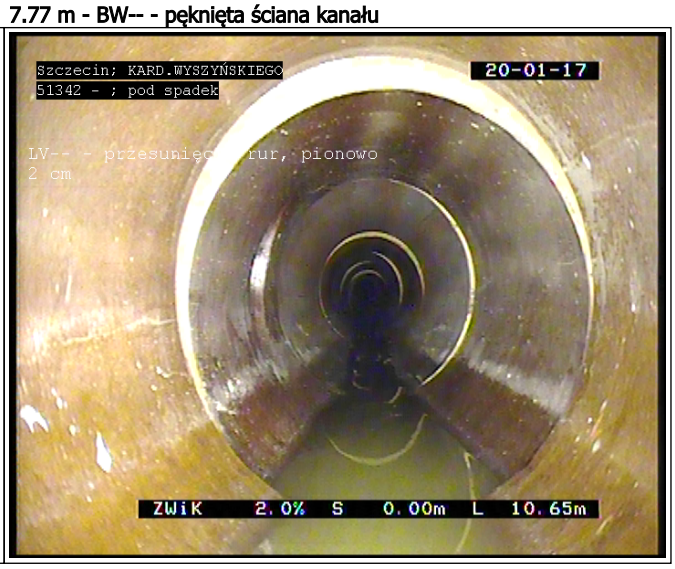

10.62 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo
2 cm



11.56 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



11.56 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



12.36 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



13.14 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



14.45 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



14.60 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



15.42 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo 3 cm



15.70 m - BW-- - pęknięta ściana kanału




16.28 m - S--R - przykanalik, z prawej



16.57 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



17.37 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

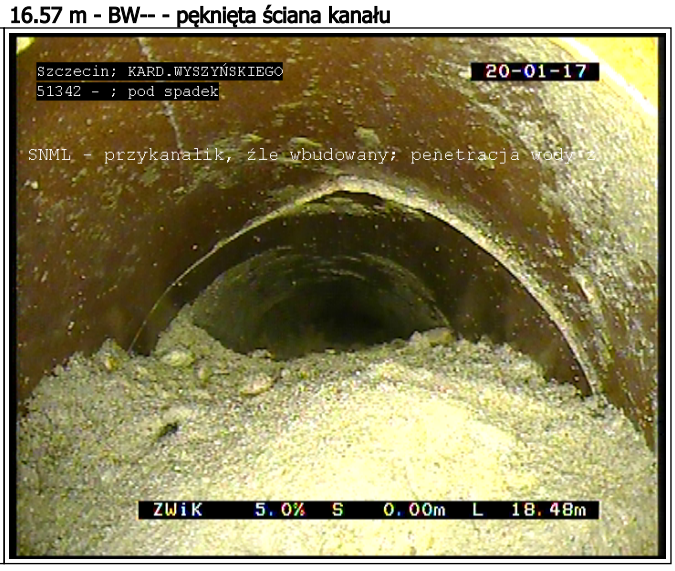

18.48 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej



18.40 m - UABL - nieszczelność, włączenie rury, widoczna ziemia, z lewej



18.40 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



18.94 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



19.13 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



19.81 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej



19.99 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



21.27 m - S--R - przykanalik, z prawej



21.78 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



21.78 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



22.90 m - BW-- - pęknięta ściana kanału



24.84 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



25.55 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej



26.26 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



26.26 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej




30.35 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



30.52 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



31.47 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej

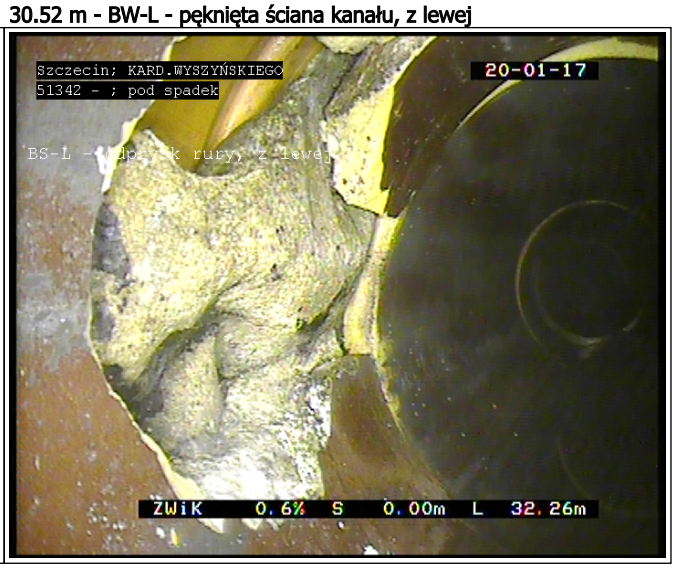

32.26 m - BS-L - odprysk rury, z lewej



32.26 m - FSB - stwierdzono naprawienie uszkodzenia



33.35 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



33.60 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



33.83 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



34.12 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



36.44 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej




37.17 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



36.94 m - LH-- - przesunięcie rur, poziome



37.84 m - SU-L - przykanalik zaślepiony, z lewej

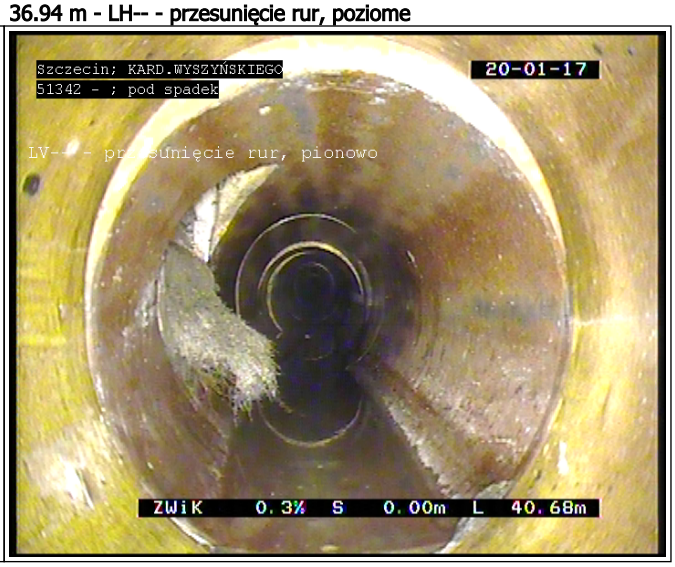

40.68 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



41.15 m - HP-L - przeszkoda, wrośnięte korzenie, z lewej



41.49 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej



42.51 m - SN-R - przykanalik, źle wbudowany; przykanalik, z prawej



43.28 m - S--L - przykanalik, z lewej



45.83 m - SNMR - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej



46.70 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



48.75 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



51.58 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



52.29 m - S--R - przykanalik, z prawej



54.74 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



56.54 m - SNML - przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej



58.89 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



59.74 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



60.47 m - S--R - przykanalik, z prawej



64.46 m - S--L - przykanalik, z lewej



64.99 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



65.72 m - S--R - przykanalik, z prawej



66.23 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



68.44 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



69.04 m - S--R - przykanalik, z prawej



70.23 m - BW-O - pęknięta ściana kanału, z góry



70.63 m - S--L - przykanalik, z lewej



72.20 m - AU-R - trójnik, z prawej, zaślepiony



74.44 m - LV-- - przesunięcie rur, pionowo



78.40 m - S--R - przykanalik, z prawej



79.45 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



80.08 m - S--L - przykanalik, z lewej




88.30 m - BW-L - pęknięta ściana kanału, z lewej



88.79 m - EH - koniec odcinka


Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 0.82 % (8.22 ‰)
Pomiar od studni 51342 do studni -

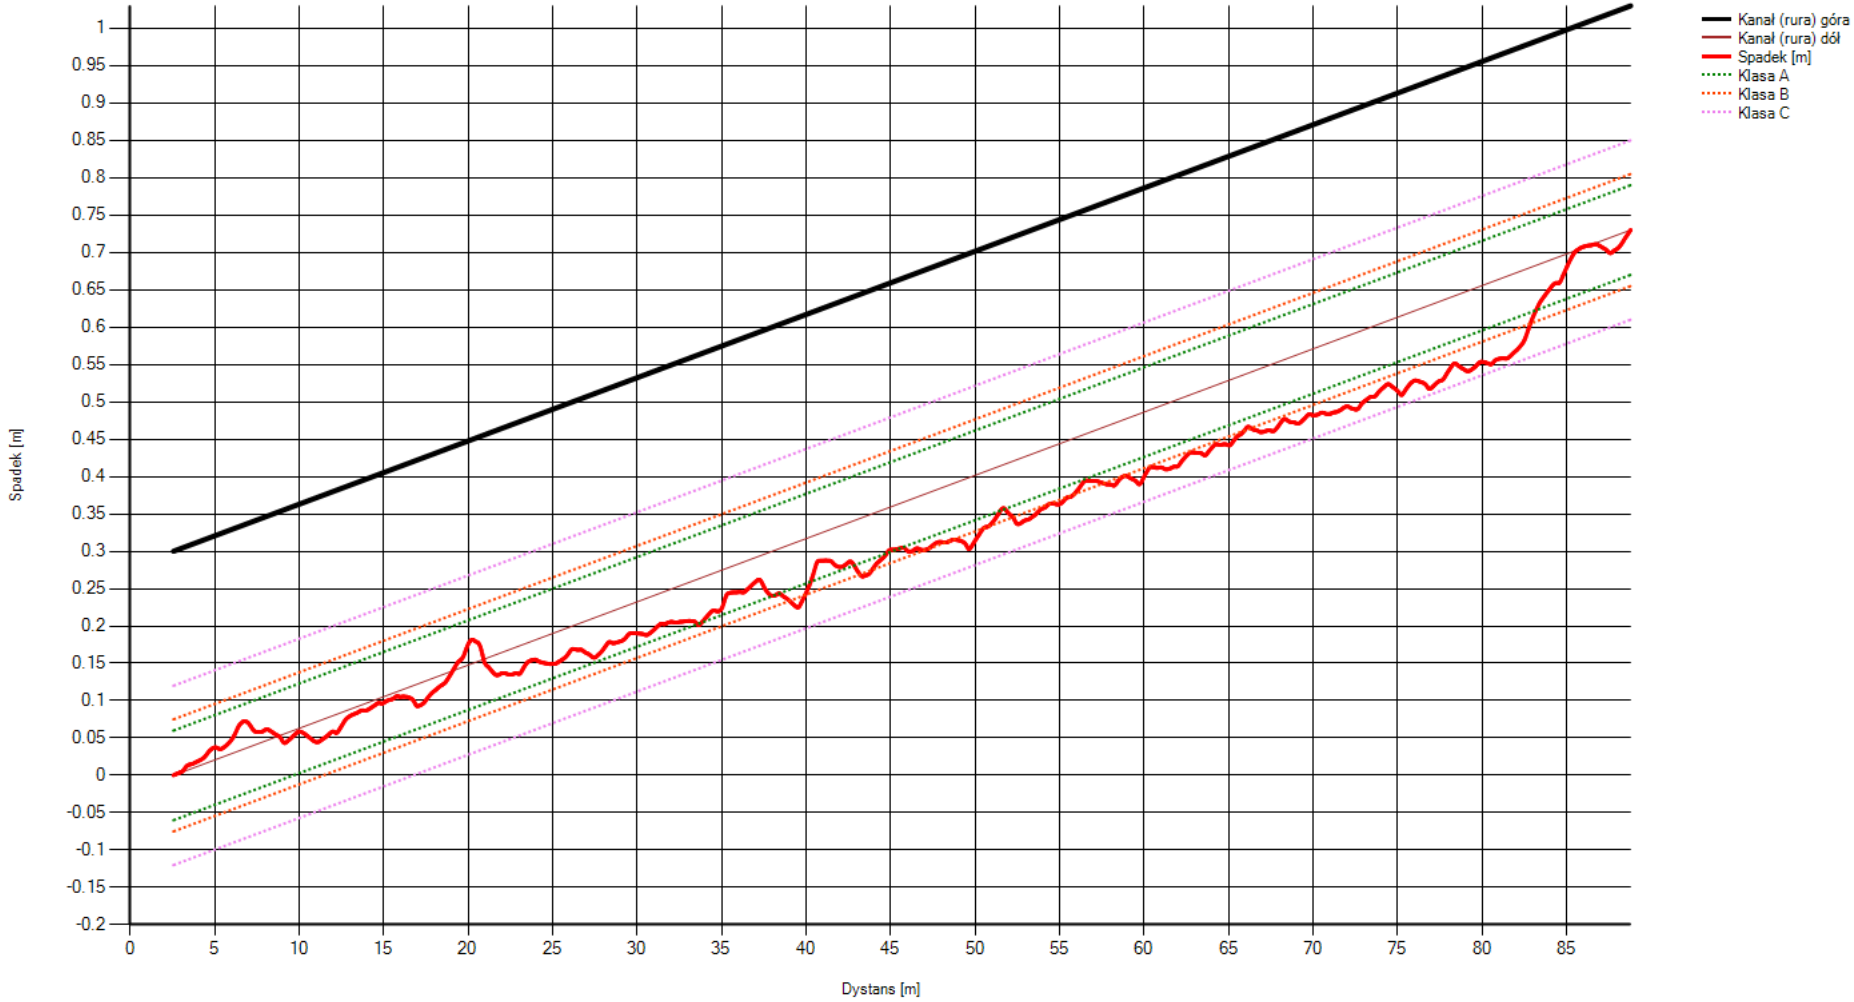

Schemat kanału

Pomiar od studni 51342 do studni -

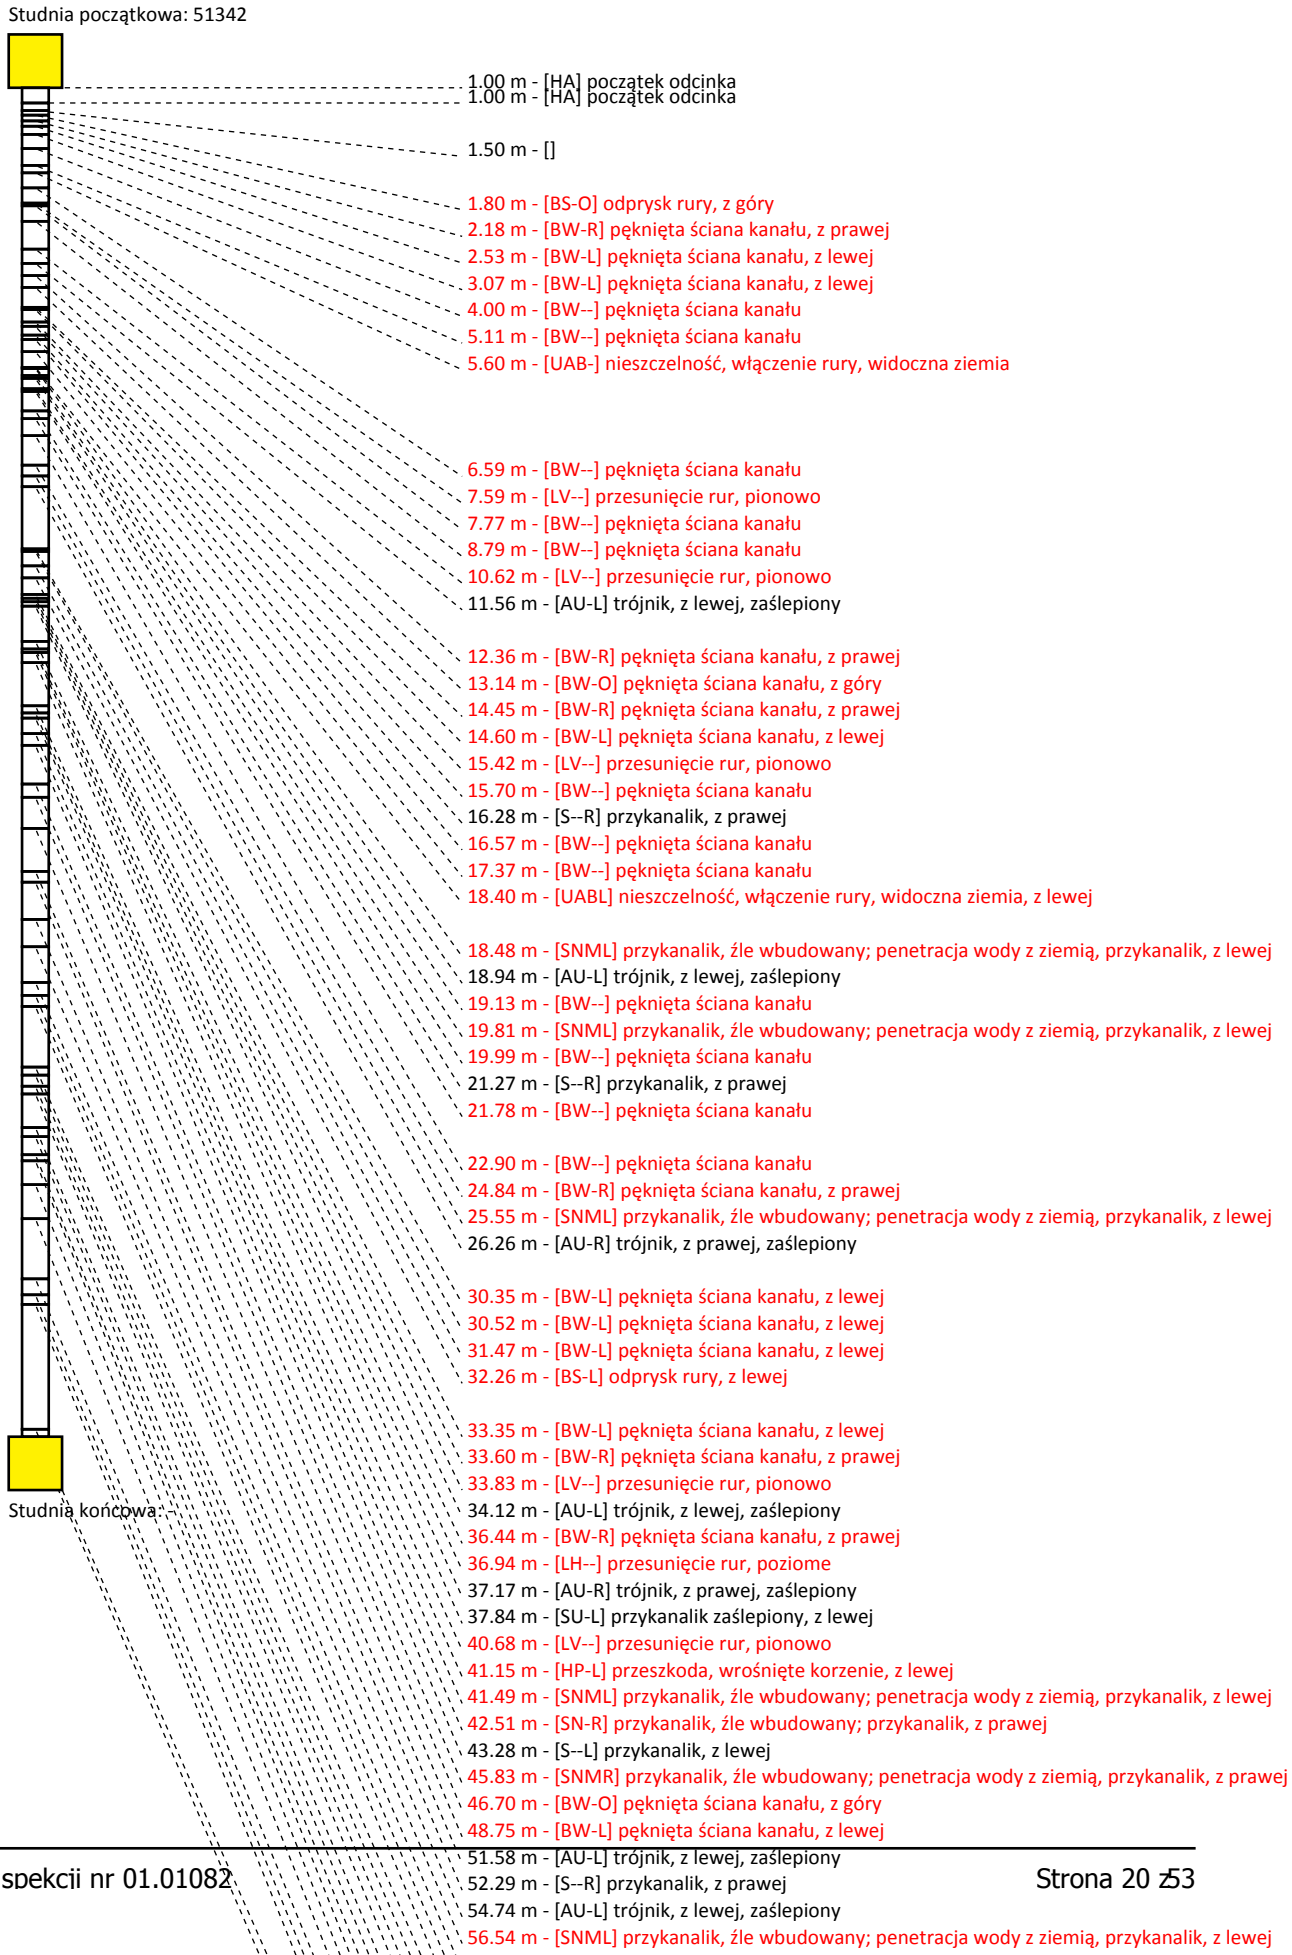

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	16.28		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	2.77	BT--	pęknięcie, zawał kanału	
3	2.85	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	2.85	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.00 m - HA - początek odcinka



2.77 m - BT-- - pęknięcie, zawał kanału



2.85 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



2.85 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza


Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	19.81		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.05	HA	początek odcinka	
2	0.52	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	0.52	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
4	0.52	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.05 m - HA - początek odcinka

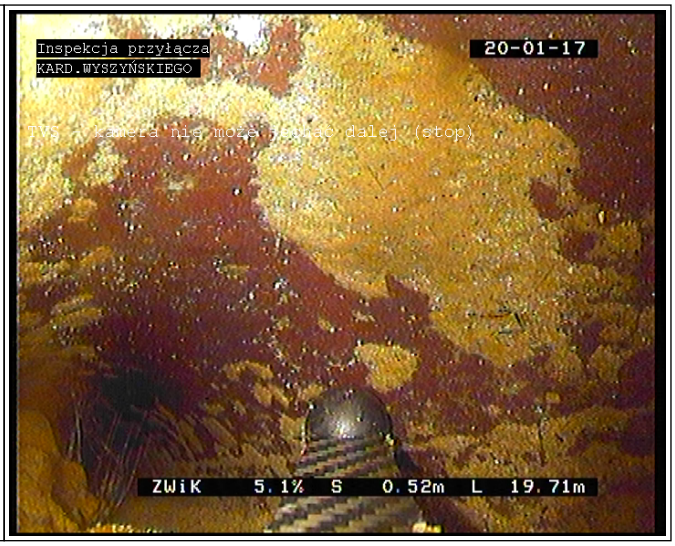

0.52 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

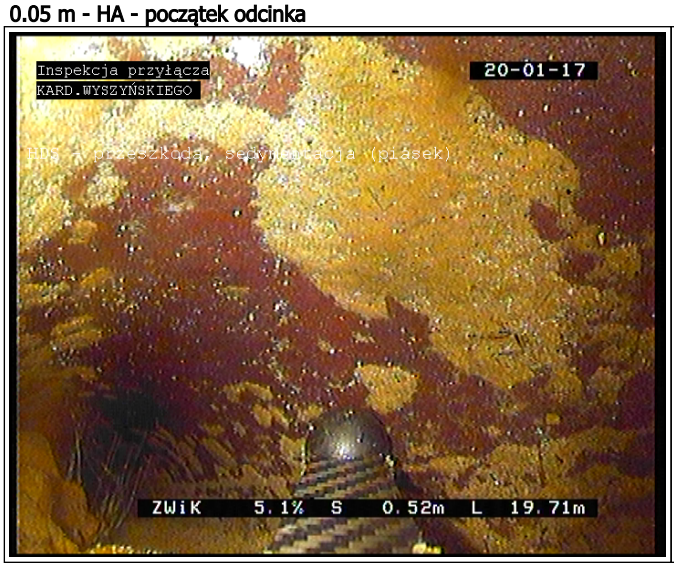

0.52 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



0.52 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	
Nr kanału	8751764	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	21.27				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	0.70	**BSBU**	odprysk rury, widoczna ziemia, w dnie	
3	3.72	**H---**	przeszkoda	
4	5.62	**C---**	korozja	
5	5.62	**BS-U**	odprysk rury, w dnie	
6	8.53	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
7	9.56	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.00 m - HA - początek odcinka



0.70 m - BSBU - odprysk rury, widoczna ziemia, w dnie



3.72 m - H--- - przeszkoda




5.62 m - C--- - korozja



5.62 m - BS-U - odprysk rury, w dnie



8.53 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)

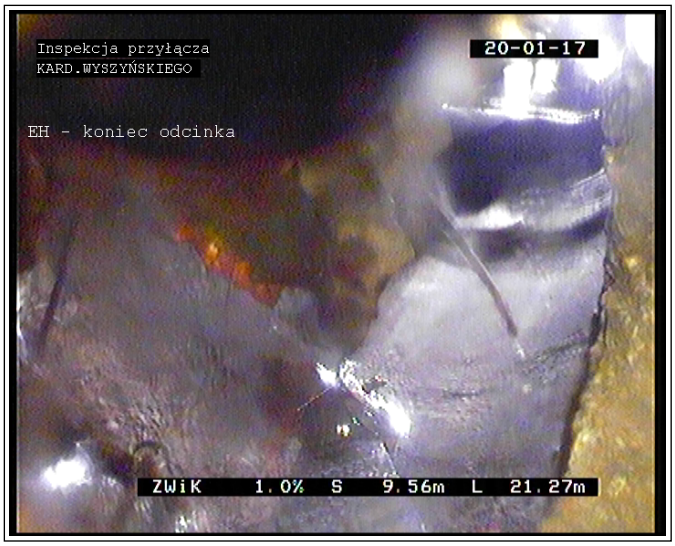

9.56 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	25.55		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	1.93	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	1.93	**HDS**	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
4	1.93	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.07 m - HA - początek odcinka



1.93 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



1.93 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



1.93 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	41.49		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	0.08	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	0.08	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	0.08	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.00 m - HA - początek odcinka



0.08 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



0.08 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



0.08 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	
Nr kanału	8751764	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	80.08				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.16	HA	początek odcinka	
2	0.91	BWM-	pęknięta ściana kanału, penetracja wody z ziemią	
3	2.14	EH	koniec odcinka	syfon wpustu

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.16 m - HA - początek odcinka



0.91 m - BWM- - pęknięta ściana kanału, penetracja wody z ziemią



2.14 m - EH - koniec odcinka
syfon wpustu

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	78.40		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	0.55	QVR	zmiana kierunku	
3	1.05	**H---**	przeszkoda	
4	1.06	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
5	1.06	IAB	inspekcja przerwana	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.07 m - HA - początek odcinka




0.55 m - QVR - zmiana kierunku

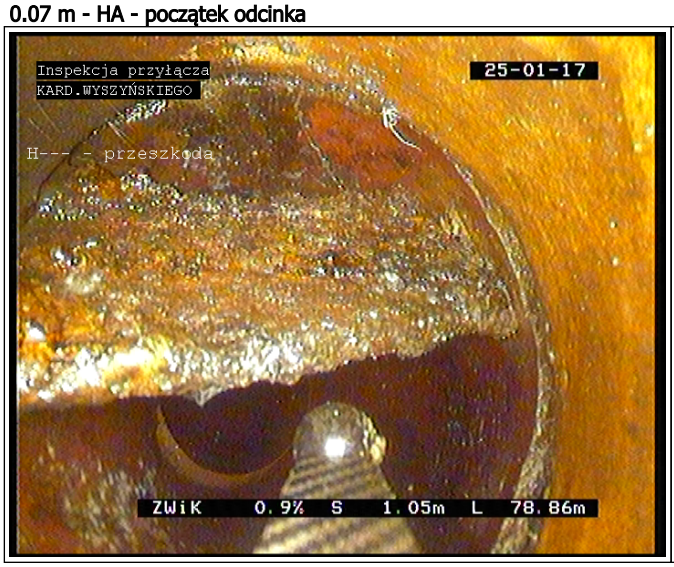

1.05 m - H--- - przeszkoda

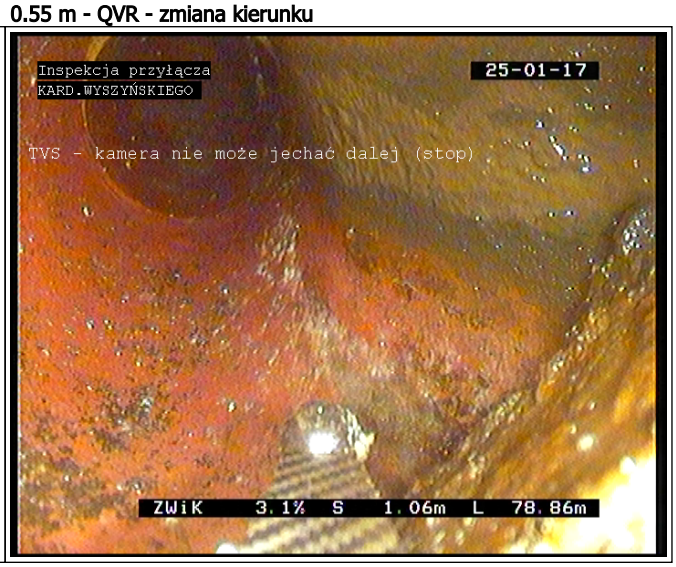

1.06 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

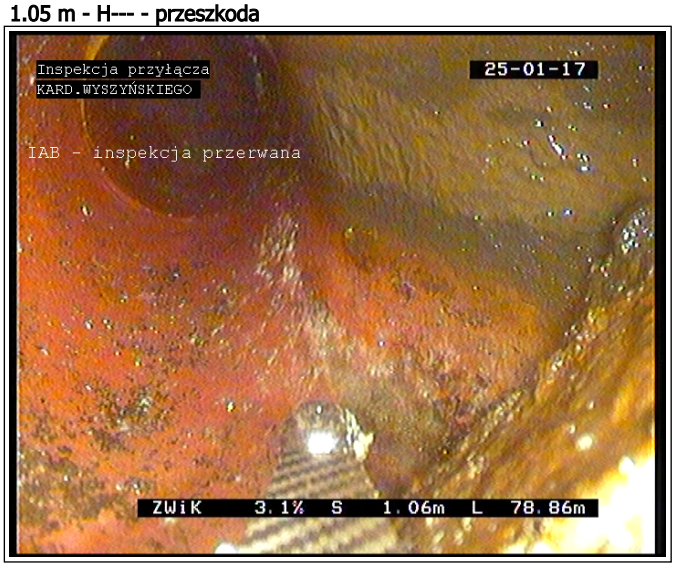

1.06 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	PCV
Nr kanału	8751764	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	70.63				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	5.34	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
3	5.34	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.00 m - HA - początek odcinka



5.34 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



5.34 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza


Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	8751764	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	69.04				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.14	HA	początek odcinka	
2	7.06	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.14 m - HA - początek odcinka

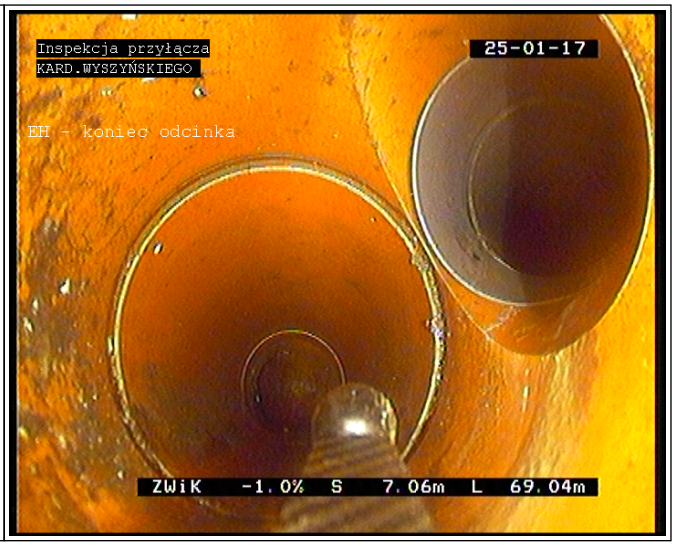

7.06 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	65.72		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.15	HA	początek odcinka	
2	2.48	QVN	zmiana średnicy	
3	2.48	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	2.48	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.15 m - HA - początek odcinka



2.48 m - QVN - zmiana średnicy



2.48 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

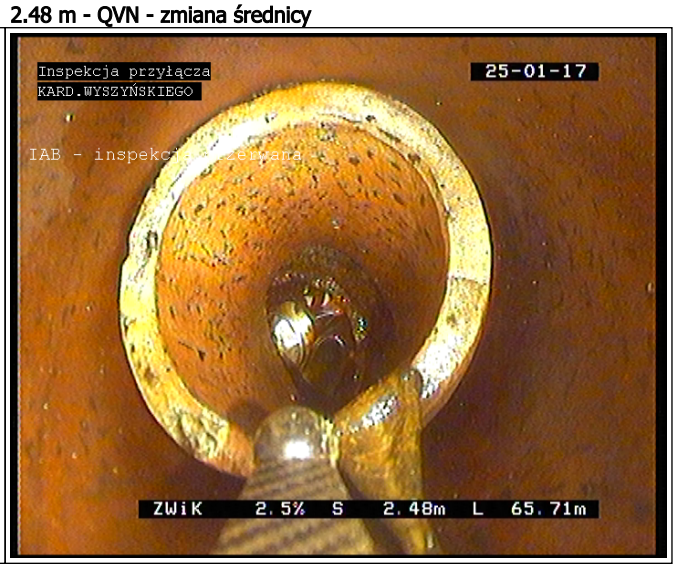

2.48 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza


Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	64.46		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.07	HA	początek odcinka	
2	0.87	**BW--**	pęknięta ściana kanału	
3	2.41	S--O	przykanalik, z góry	
4	3.83	S--R	przykanalik, z prawej	
5	3.90	EH	koniec odcinka	


Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.07 m - HA - początek odcinka

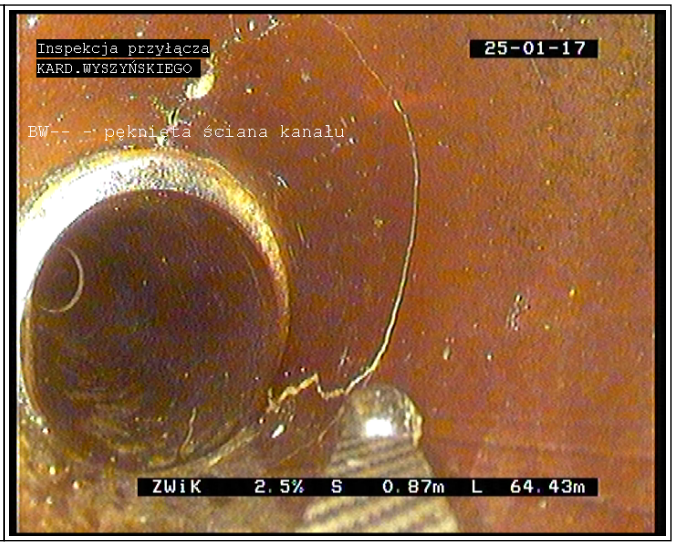

0.87 m - BW-- - pęknięta ściana kanału

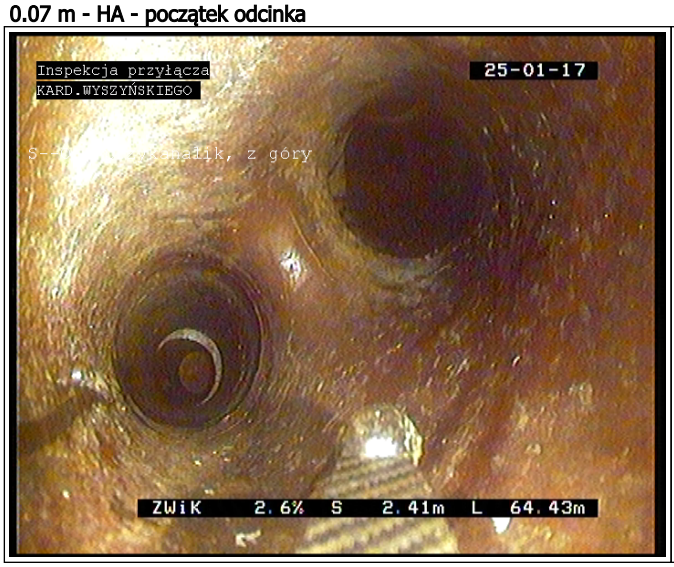

2.41 m - S--O - przykanalik, z góry

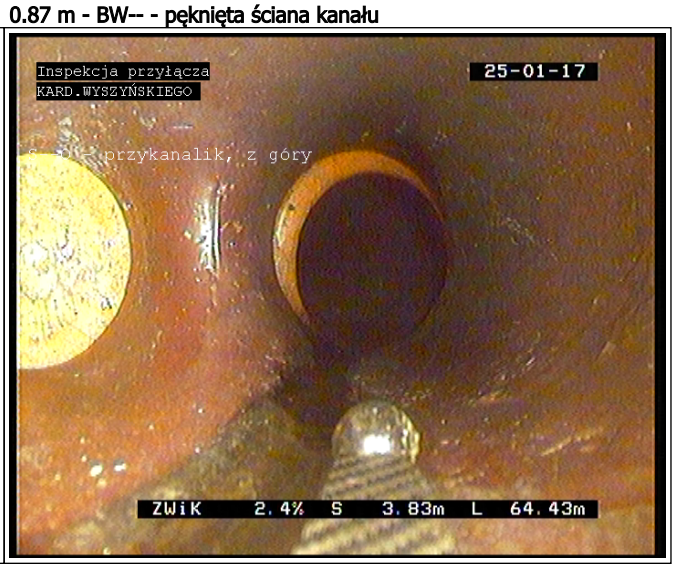

3.83 m - S--R - przykanalik, z prawej



3.90 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza


Umiejscowienie		Wymiary i rzędne		Parametry	
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość		Nawierzchnia	
Nr posesji		Średnica		Rodzaj przyłącza	
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku		Materiał przyłącza	Kamionka
Nr kanału	8751764	Rzędna końca		Stan techniczny	
Dystans	60.47				

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.12	HA	początek odcinka	
2	1.93	S--L	przykanalik, z lewej	
3	3.60	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.12 m - HA - początek odcinka

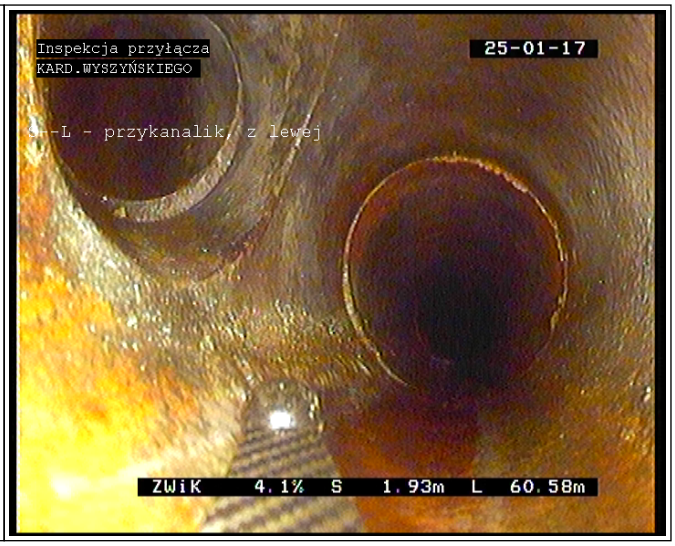

1.93 m - S--L - przykanalik, z lewej



3.60 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	56.54		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.13	HA	początek odcinka	
2	0.13	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	0.25	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	0.25	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.13 m - HA - początek odcinka



0.13 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



0.25 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)



0.25 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	KARD.WYSZYŃSKIEGO	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	52.29		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.17	HA	początek odcinka	
2	2.09	S--L	przykanalik, z lewej	
3	3.73	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.17 m - HA - początek odcinka



2.09 m - S--L - przykanalik, z lewej



3.73 m - EH - koniec odcinka

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	45.83		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.17	HA	początek odcinka	
2	0.24	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	1.51	TVS	kamera nie może jechać dalej (stop)	
4	1.51	IAB	inspekcja przerwana	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza




0.17 m - HA - początek odcinka



0.24 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



1.51 m - TVS - kamera nie może jechać dalej (stop)

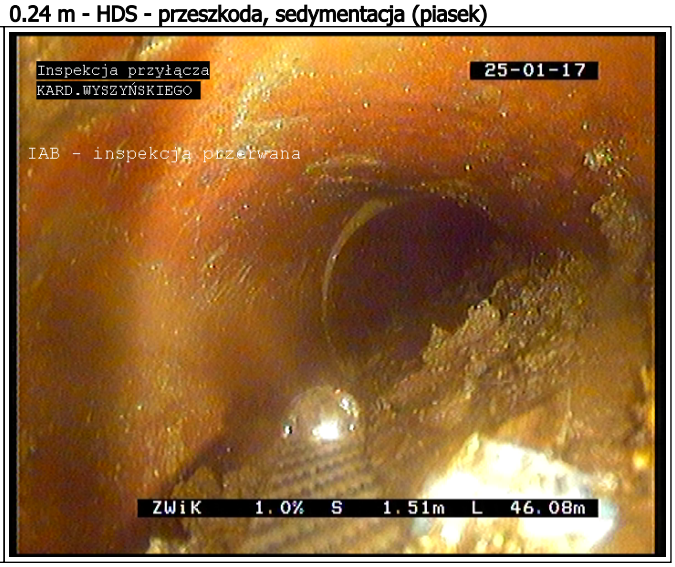

1.51 m - IAB - inspekcja przerwana

Protokół stanu przyłącza

Umiejscowienie		Wymiary i rzędne	Parametry
Ulica	**KARD.WYSZYŃSKIEGO**	Długość	Nawierzchnia
Nr posesji		Średnica	Rodzaj przyłącza
Data inspekcji	20-01-2017	Rzędna początku	Materiał przyłącza
Nr kanału	8751764	Rzędna końca	Stan techniczny
Dystans	43.28		

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.24	HA	początek odcinka	
2	2.78	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
3	3.24	AU-L	trójnik, z lewej, zaślepiony	
4	3.86	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek)	
5	5.00	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji przyłącza



0.24 m - HA - początek odcinka



2.78 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



3.24 m - AU-L - trójnik, z lewej, zaślepiony



3.86 m - HDS - przeszkoda, sedymentacja (piasek)



5.00 m - EH - koniec odcinka